

Secondo contratto attuativo interventi di manutenzione patrimonio arboreo

N. albero	Specie	Altezza	Diametro fusto	ambito	Classe	Interventi	Note
1776	Betula alba	17	60	Bellavista	C	rimonda del secco	Fusto Nord-Est deperente.
1806	Ligustrum japonicum	9	27	Bellavista	NC	abbattimento	Pianta ricoperta di rampicanti. Cavità individuata con asta metallica ma non visibile, rimuovere i rampicanti per verificare, si ipotizza necessità di rimozione.
1815	Tilia x europaea	13	71	Bellavista	B	potatura di selezione	Drasticamente capitozzata sopra la corona.
1858	Cedrus atlantica glauca	21	115	Bellavista	C	rimonda del secco	Si osservano numerose rotture pregresse in chioma. Monitorare le porzioni della chioma in prossimità delle parti rotte.
1907	Magnolia grandiflora	13	36	Bellavista	B	vedi note	Monitorare inclusione di corteccia. Ramo spezzato appeso.
1939	Prunus avium	11	39	Bellavista	D	abbattimento	Gommosi al fusto e carpofori saprofiti alla corona, in cavità con carie. Necrosi corticale al colletto lato Est. Pianta senza prospettive future.
1944	Acer platanoides	12	65	Bellavista	C	potatura di selezione, vedi note	Rimuovere la branca di dimensioni minori sopra alla branca a Sud-Est con inclusione di corteccia e ridurre le branche sopra e sotto.

Secondo contratto attuativo interventi di manutenzione patrimonio arboreo

N. albero	Specie	Altezza	Diametro fusto	ambito	Classe	Interventi	Note
1968	Quercus rubra	24	66	Bellavista	C	rimonda del secco	Monitorare la vitalità. Analisi strumentale eseguita nel 2021.
1969	Quercus rubra	23	55	Bellavista	C	rimonda del secco	Monitorare inclusione di corteccia alla corona. Esame strumentale eseguito nel 2021. Monitorare reazione all'abbattimento della pianta vicina.
1970	Quercus rubra	23	67	Bellavista	D	abbattimento	Danni da decespugliatore al colletto. Carpoforo degradato su radice verso Sud-Ovest.
1978	Platanus x acerifolia	21	32	Bellavista	C	vedi note	Rami secchi sulla strada (lato Sud e Ovest) da rimuovere. Ricontrollo strumentale da ripetere nel 2025, eseguito in precedenza nel 2021.
1979	Platanus x acerifolia	25	70	Bellavista	C	vedi note	Sbrancamento di una delle codominanti in corona, alleggerire e riformare la chioma. Monitorare evoluzione ferita.
2021	Tilia x europaea	16	72	Bellavista	C	potatura di alleggerimento	Ferita aperta longitudinale sul fusto a Ovest da colletto a 4 m. Monitorare corteccia inclusa al castello. Mantenere chioma contenuta.
2083	Tilia cordata	15	67	Bellavista	B	vedi note	Rami spezzati appesi su strada da rimuovere.

Secondo contratto attuativo interventi di manutenzione patrimonio arboreo

N. albero	Specie	Altezza	Diametro fusto	ambito	Classe	Interventi	Note
2102	<i>Ulmus pumila</i>	18	78	Bellavista	D	abbattimento	Esemplare in condizione di deperimento irreversibile.
2110	<i>Ailanthus altissima</i>	15	31	Bellavista	C	eliminazione rampicanti, vedi note	Ceppaia di ailanto con due esemplari di gelso e un ciliegio e un arbusto di nocciolo policormico. Ripulire dai rampicanti il colletto per poter visionare la parte basale dei fusti. Ramo secco appeso in chioma da rimuovere.
2111	<i>Celtis australis</i>	12	24	Bellavista	B	abbattimento	Gruppo di <i>Celtis australis</i> spontanei con ciliegio. abbattimento.
2121	<i>Tilia x europaea</i>	21	66	Bellavista	C	potatura di selezione	Drasticamente capitozzata in passato e non potata più in seguito. Monitorare inserzioni.
2125	<i>Tilia x europaea</i>	16	57	Bellavista	C	potatura di selezione	Drasticamente capitozzata in passato e non potata più in seguito. Monitorare inserzioni.
2132	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	32	Bellavista	C	rimonda del secco	Monitorare la vitalità.
2149	<i>Tilia x europaea</i>	19	66	Bellavista	C	potatura di selezione	
2166	<i>Tilia x europaea</i>	19	65	Bellavista	B	potatura di selezione	

Secondo contratto attuativo interventi di manutenzione patrimonio arboreo

N. albero	Specie	Altezza	Diametro fusto	ambito	Classe	Interventi	Note
2190	Acer platanoides	13	38	Bellavista	D	abbattimento	Il taglio di una grossa branca alla corona ha reso sbilanciata la chioma. Estesa degradazione del legno a livello basale, pericolo di cedimento.
2193	Acer platanoides	12	30	Bellavista	C	vedi note	Branca con corteccia inclusa lato Ovest deperente, ridurre o rimuovere. Pianta capitozzate drasticamente in passato, ricacci con inserzioni deboli o su carie. Mantenere la chioma contenuta e leggera per cavita' alla corona.
2206	Ficus carica	4	30	Bellavista	C	abbattimento	Ampia ferita aperta con legno disidratato dal colletto lungo tutto il fusto a Nord, anche lungo le branche ferite con legno disidratato. Branca a Nord-Est con fessurazione all'inserzione, da monitorare. Consigliata la sostituzione.
2226	Platanus x acerifolia	20	68	Bellavista	C	vedi note	Alleggerire le branche codominanti con corteccia inclusa inserita a 5 m da terra lato Nord.
2252	Betula alba	15	42	Bellavista	D	abbattimento	Ferita con carie dal colletto fino in chioma.

Secondo contratto attuativo interventi di manutenzione patrimonio arboreo

N. albero	Specie	Altezza	Diametro fusto	ambito	Classe	Interventi	Note
2257	Tilia x europaea	18	61	Bellavista	C	vedi note	Rimuovere i ricacci di piccole dimensioni sviluppati in corona a livello della prima capitozzatura, prevedere la gestione della chioma formata da piu fusti concorrenti.
2261	Betula alba	15	27	Bellavista	C	vedi note	Ridurre la chioma, in particolare alleggerire la branca Nord con doppia inserzione ad angolo retto.
2314	Tilia x europaea	15	62	Bellavista	B	potatura di selezione	Analisi strumentale eseguita nel 2021.
2315	Platanus x acerifolia	17	72	Bellavista	B	potatura di selezione	potatura chiesta dagli uffici
2317	Tilia x europaea	15	55	Bellavista	B	potatura di selezione	potatura chiesta dagli uffici
2324	Tilia x europaea	17	73	Bellavista	C	potatura di selezione	Segni di scavi intorno al colletto, radici strappate. Monitorare evoluzione danno.
2325	Platanus x acerifolia	20	73	Bellavista	C	vedi note	Monitorare corona e inserzione delle branche. Moncone di branca secco da rimuovere. Esame strumentale eseguito nel 2021.
2350	Salix matsudana	18	85	Bellavista	CD	vedi note	Branca spezzata e appesa in chioma a circa 10 m da terra lato strada da rimuovere.

Secondo contratto attuativo interventi di manutenzione patrimonio arboreo

N. albero	Specie	Altezza	Diametro fusto	ambito	Classe	Interventi	Note
2357	Tilia x europaea	13	55	Bellavista	D	abbattimento	Restante porzione del colletto con carpofori e carie esposta.
2396	Tilia x europaea	18	66	Bellavista	C	potatura di selezione	
2438	Acer pseudoplatanus	13	44	Bellavista	C	potatura di selezione,ripulitura dai rampicanti	
2472	Sophora japonica	14	62	Bellavista	B	potatura di selezione,rimonda del secco	Monitorare inserzione delle branche verso Sud-Est.
2473	Sophora japonica	13	55	Bellavista	C	rimonda dal secco	
2476	Tilia x europaea	12	67	Bellavista		potatura di selezione	
2558	Cedrus deodara	23	93	Bellavista	C	vedi note	Monitorare inserzione di reiterazione lato Est a circa 15 m da terra. Rami secchi spezzati appesi in chioma da rimuovere.